

結露防止システム「ノン結露」施工要領書

「ノン結露」は下塗り材 7 k g ・ 仕上げ材 1 5 k g の 2 種類 の 塗 り 材 を 1 セ ャ ャ ト と し て 出 荷 し て お り ま す 。

この 1 セ ャ ャ ト で、結露発生面に対し 2 0 m² の 以 内 面 積 で 使 用 し て 下 さ い 。

た だ し、冷 蔵 庫 ・ 冷 凍 庫 周 辺 の 結 露、冷 水 管 等 結 露 発 生 の 激 し い 場 所 は 1 0 m² 以 内 の 面 積 で 使 用 し て 下 さ い 。

(塗 装 厚 が 厚 い ほ ど 効 果 を 増 し ま す)

※ 結露発生 の 激 し い 場 所 で の 使 用、施 工 環 境 及 び 施 工 に 関 す る 不 明 点 は、必 ず 販 売 店 へ ご 相 談 下 さ い 。

※ ノン結露 の 本 施 工 前 に、ノン結露シ ー ャ ト に て 事 前 テ ス ト を お 願 い し ま す。(仕 様：1 5 m²/セ ャ ャ ト)

塗 装 面 が 湿 っ た 雰 囲 気、結 露 雰 囲 気 に あ る 場 合 は 塗 装 で き ま せ ん。ま た 塗 装 後、結 露 発 生 雰 囲 気 に な ら ない 状 態 で 1 ヶ 月 以 上 の 乾 燥 が 理 想 で す。十 分 な 乾 燥 後 に 能 力 を 発 揮 し ま す。


下 準 備 塗 装 を す る 前 に 塗 装 面 を、送 風 機 等 で 十 分 に 乾 燥 さ せ て か ら 塗 装 作 業 に 移 っ て 下 さ い 。

(結 露 あ る い は 水 分 を 含 ん だ 所 に 塗 装 す る と 剥 離 の 原 因 と な り ま す)

塗 装 具 刷 毛 ・ ロ ー ラ ー ・ エ ア ー ガ ン ・ エ ア レ ス ガ ン ・ 温 風 低 圧 塗 装 機 で 塗 装 で き ま す 。

攪 拌 電 動 攪 拌 機 (大 き い 羽) に て 下 塗 り 材、仕 上 げ 材 そ れ ぞ れ 十 分 に (3 分 以 上) 攪 拌 し て 下 さ い。(セ ラ ミ ッ ク と 樹 脂 が 分 離 し て い ま す の で 攪 拌 は 必 ず 行 っ て 下 さ い)

攪 拌 羽 は こ の タ イ プ の 物 が 最 良 で す 。

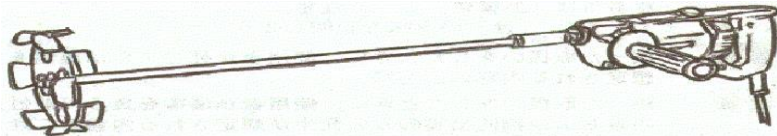

I 素 材 は 必 ず ケ ン ・ 清 掃 ・ 洗 浄 (高 圧 洗 浄) ・ ｶﾞ ｼ 処 理 等 を 行 い、素 材 に 合 っ た 下 地 処 理 材 で 処 理 を し て 下 さ い 。

(下 地 処 理 材) コ ン ク リ ー ト 面 は シ ー ラ ー ・ フ ィ ー ラ ー (下 地 調 整 材)、鉄 部 は 変 性 エ ポ キ シ 錆 止 め 塗 材、被 塗 物 は 密 着 バ イ ン ダ ー 等 を お 勧 め し ま す 。

II **仕 上 げ 材** ノン結露仕 上 げ 材 (0. 7 5 k g / m²)

塗 装 回 数：必 ず 2 回 以 上 に 分 け て 塗 装 し て 下 さ い。 乾 燥 時 間：2 0 時 間 以 上 (2 0 ℃)

希 積 量 刷 毛、ロ ー ラ ー：0 ～ 1, 5 0 0 c c ガ ン 吹 き：0 ～ 3, 0 0 0 c c (1 缶 当 た り)

III (乾 燥) 自 然 乾 燥 に て 十 分 な 乾 燥 時 間 を 取 っ て 下 さ い。施 工 環 境 に よ り、や む な く 強 制 乾 燥 す る 場 合 は、送 風 ・ ジ ェ ャ ャ ト ヒ ー タ ー 等 で、緩 や か な 乾 燥 を 行 な っ て 下 さ い 。

〈特 記 事 項〉 **本 塗 料 は 塗 装 乾 燥 後 で も 塗 膜 表 面 は や や 柔 ら か く、塗 膜 に 傷 を つ け ない よ う に 取 扱 に 注 意 が 必 要 で す。雨 天、強 風、多 湿 の 日 を 避 け、天 気 の 良 い 日 を 選 ん で 塗 装 し て 下 さ い。(水 性 塗 材 で す の で、気 温 5 ℃ 以 上、湿 度 6 5 % 以 下 の 環 境 で 施 工 し て 下 さ い。)**

※ ノン結露 の 塗 膜 表 面 が、若 干 湿 っ た 感 じ に な り ま す の で「抗 菌 ・ 防 ｶﾞ び タ イ プ」を お 勧 め し ま す 。

※ 仕 上 げ 材 ・ 下 塗 り 材 共 に 製 造 後 3 ヶ 月 以 内 に 使 い 切 っ て 下 さ い 。

※ 取 り 扱 い 中 は、で き る だ け 皮 膚 に 触 れ ない よ う に し、必 要 に 応 じ て 保 護 め が ね、保 護 マ ス ク を 着 用 し て 下 さ い。ま た、塗 装 中、乾 燥 中 と も に 換 気 を 良 く し、蒸 気 を 吸 い 込 ま ない よ う に し て 下 さ い 。

平 成 2 6 年 9 月 株 式 会 社 日 進 産 業